

# 安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

## XJP-061E 系列转速测控仪

### 使 用 说 明

为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

#### ■ 注意安全

 
- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

#### △ 警告

- 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

#### ■ 外形尺寸图


外形尺寸图：



规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	10	115	75	152.1	76.1
96×96	96	96	12	100	91	92.0.5	92.0.5
96×48	96	48	12	100	43	92.0.5	45.0.5

#### ■ 接线图


▶ 160×80 尺寸的仪表

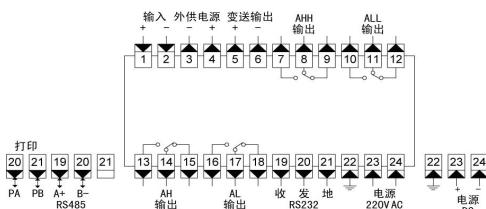

▶ 96×96 尺寸的仪表



▶ 96×48 尺寸的仪表

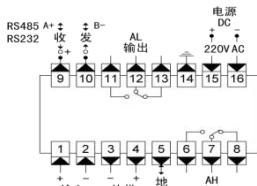


#### ■ 输入接线图


本说明书给出的基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以随机说明为准。

① TTL 等电压脉冲直接接仪表输入的“+”，“-”端

② 单相 NPN, PNP、OC 门型电压脉冲传感器

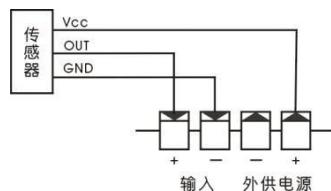


③ 单相 2 线制 4mA~20mA 电流脉冲传感器或无源开关

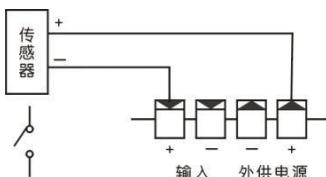

#### ■ 设置

1 面板及按键说明 (以 160×80 尺寸的仪表为例)

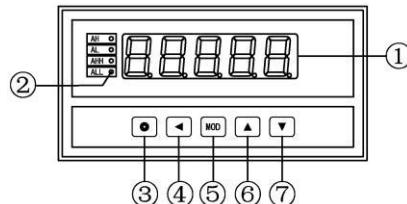

名 称		说 明
显示窗	① 测量值显示窗	<ul style="list-style-type: none"><li>显示测量值</li><li>在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值</li></ul>
	③ 指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>各报警点的报警状态显示</li></ul>
操作键	③ 设置键	<ul style="list-style-type: none"><li>测量状态下，按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态</li><li>在设置状态下，显示参数符号时，按住 2 秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态</li></ul>
	④ 左 键	<ul style="list-style-type: none"><li>在测量状态下清除峰值</li><li>在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位</li></ul>
	⑤ 确认键	<ul style="list-style-type: none"><li>在测量状态下切换显示内容</li><li>在设置状态下，存入修改好的参数值</li></ul>
	⑥ 增加键	<ul style="list-style-type: none"><li>在测量状态下启动打印</li><li>在设置状态下增加参数数值或改变设置类型</li></ul>
	⑦ 减小键	<ul style="list-style-type: none"><li>在设置状态下减小参数数值或改变设置类型</li></ul>

#### 2 参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数，与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现。

“地址”一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通信功能的仪表与此无关。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。无通信功能的仪表与此无关。

#### ► 第 1 组参数 报警设定值

符号	名称	内容	地址	取值范围
R_u	Av	偏差报警方式的比较值	00H	0~45000
R_X	AH	第 1 报警点设定值	01H	0~45000
R_L	AL	第 2 报警点设定值	02H	0~45000
R_HH	AHH	第 3 报警点设定值	03H	0~45000
R_LL	ALL	第 4 报警点设定值	04H	0~45000

#### ► 第 2 组参数 报警组态

符号	名称	内容	地址	取值范围
o_R	oA	密码	10H	0~9999
R_Lo_1	ALo1	第 1 报警点报警方式	11H	注 1
R_Lo_2	ALo2	第 2 报警点报警方式	12H	注 1
R_Lo_3	ALo3	第 3 报警点报警方式	13H	注 1
R_Lo_4	ALo4	第 4 报警点报警方式	14H	注 1
HYA_1	HYA1	第 1 报警点灵敏度	19H	0 ~ 19999
HYA_2	HYA2	第 2 报警点灵敏度	1AH	0 ~ 19999
HYA_3	HYA3	第 3 报警点灵敏度	1BH	0 ~ 19999
HYA_4	HYA4	第 4 报警点灵敏度	1CH	0 ~ 19999
c_Yt	cYt	报警延时	1FH	0 ~ 20

#### ► 第 3 组参数 测量相关参数

符号	名称	内容	地址	取值范围
PL_u_R	PLuA	1 个计量单位对应的脉冲数	30H	1 ~ 45000
c_L	cL	计算比例	31H	0 ~ 45000
c_L-d	cL-d	c_L 的小数点位置	32H	1 ~ 4 (注 2)
in-d	in-d	测量显示小数点位置	33H	0 ~ 4 (注 2)
AFH	AFH	计量时间单位	34H	0, 1, 2
in-A	in-A	零点修正	36H	0 ~ 45000
Fi	Fi	量程修正	37H	0.5000 ~ 1.5000
FLtr	FLtr	数字滤波时间常数	38H	1 ~ 20
o_Yt	oYt	回零延时	39H	1 ~ 30
unit	unit	打印工程量单位	3AH	1 ~ 10
At	At	显示平均处理次数	3BH	1 ~ 20
Fbc	Fbc	峰值保持	3DH	0 — OFF 1 — ON

#### ► 第 4 组参数 通信接口, 变送输出等

符号	名称	内容	地址	取值范围
Add	Add	仪表通信地址	40H	0 ~ 99
bAud	bAud	通信速率选择	41H	注 4
ctd	ctd	报警输出控制权选择	44H	注 3
ctA	ctA	变送输出控制权选择	45H	注 3
o_R1	oA1	报警设定密码选择	47H	注 3
o_P	oP	输出信号选择	4DH	0 ~ 2
bA-L	bA-L	变送输出下限	4EH	0~45000
bA-H	bA-H	变送输出上限	4FH	0~45000

#### ► 第 5 组参数 打印及记录

符号	名称	内容	地址	取值范围
Po	Po	打印方式选择	50H	0 ~ 3
Pt-H	Pt-H	打印间隔 (时)	51H	0 ~ 23
Pt-F	Pt-F	打印间隔 (分)	52H	0 ~ 59
Pt-A	Pt-A	打印间隔 (秒)	53H	0 ~ 59
t-Y	t-Y	时钟 (年)	54H	0 ~ 99
t-n	t-n	时钟 (月)	55H	1 ~ 12
t-d	t-d	时钟 (日)	56H	1 ~ 31
t-H	t-H	时钟 (时)	57H	0 ~ 23
t-F	t-F	时钟 (分)	58H	0 ~ 59

注 1: 0 ~ 9 顺序对应 - - - H 到 d - - P R 的 10 种报警方式。

注 2: 0 ~ 4 顺序 对应 00.00 . 00.000 000 00 0000 . 0, 00000.

注 3: 0 对应 OFF, 1 对应 ON。

注 4: 0 ~ 3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19200 。

### 3 参数设置方法

仪表的参数被分为若干组，每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。

★ 第 2 组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

★ 第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 o\_R1 参数选择。o\_R1 设置为 OFF 时，不受密码控制；设置为 ON 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

★ 进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

#### 3.1 报警设定值的设置方法

报警设定值在第 1 组参数，无报警功能的仪表没有该组参数。

① 按住设置键 ■ 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号

② 按 MOD 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 ■ 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

④ 通过 ■ 键移动修改位，▲ 键增值、▼ 键减值，将参数修改为需要的值

⑤ 按 MOD 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数，则按 MOD 键后将退出设置状态

重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 o\_R1 参数被设置为 ON，使本组参数受密码控制，应先设置密码。

#### 3.2 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键 ■ 不松开，直到显示 o\_R1

② 按 ■ 键进入修改状态，在 ■, ▲, ▼ 键的配合下将其修改为 01111

③ 按 MOD 键，密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时，将自动清零。

#### 3.3 其它参数的设置方法

① 首先按密码设置方法设置密码

② 第 2 组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 MOD 键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数，通过按住设置键 ■ 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第 1 个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后，按 MOD 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 ■ 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过 ■ 键移动修改位，▲ 键增值，▼ 键减值，将参数修改为需要的值

★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 MOD 键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置：在显示参数符号时，按住设置键 ■ 不松开，直到退出参数的设置状态。

### ■ 功能相应参数说明

#### 1 测量及显示

仪表测量输入信号的频率，根据设置的参数内容转换成相应的工程量。这些参数包括：

► PL\_u\_R (PLuA) —— 1 个计量单位对应的脉冲数

► c\_L (cL) —— 计算比例，用于转速比或周长

► c\_L-d (cL-d) —— c\_L 的小数点位置选择

► in-d (in-d) —— 测量显示的小数点位置选择

► AFH (AFH) —— 计量时间单位选择

0 表示 秒

1 表示 分

2 表示 小时

在应用中，下列 3 个参数经常使用：

► FLtr (FLtr) —— 数字滤波常数

用于克服输入信号的抖动，可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数，抖动严重时可加大设定数值，一般情况下设置为 1。

► o\_Yt (oYt) —— 回零延时

由于仪表测量下限为 0.3Hz，当输入脉冲突然停止时，仪表会处于等待状态，显示不能及时回零。利用 o\_Yt 参数，使显示在输入脉冲突然停止后，按预定的时间及时回零。o\_Yt 参数应为最低信号周期的 3 倍。一般情况下设置为 1

► At (At) —— 显示平均处理次数

用于信号不稳定时使显示稳定，例如设置为 5 时，则 5 次测量值取平均后

再送显示。一般设置为 1。

① 显示还受调校的影响（详见《调校》）

## 2 转速测量

仪表用于转速测量时，各相关参数如下：

- ▶ **PLuR (PLuA)** —— 每转脉冲数
- ▶ **cL (cL)** —— 转速比。一般设置为 00001
- ▶ **cL - d (cL-d)** —— 转速比 **cL** 的小数点位置选择。一般选择为 00000.
- ▶ **cn - d (in-d)** —— 测量显示的小数点位置选择。一般选择为 00000.
- ▶ **RFH (AFH)** —— 计量时间单位选择。应选择 00001，按每分钟计量

转速比有两种用途：

- ① 当传感器安装点的转速与实际测量点的转速比不为 1 时，通过 **cL** 和 **cL - d** 进行调整。

例：传感器每转产生 6 个脉冲，转速比为 1.25，按转/分显示。

则设置：**PLuR = 00006, cL = 00125, cL - d = 0000.00, cn - d = 00000., RFH = 00001**

② 低转速测量时，通过 **cL** 和 **cL - d** 提高测量分辨力。

例：传感器每转产生 6 个脉冲，最高转速为 100 转/分，按 000.00 转/分显示，分辨力为 0.01 转/分。

则设置：**PLuR = 00006, cL = 00100, cL - d = 00000., cn - d = 000.00, RFH = 00001**

## 3 线速测量

仪表用于线速测量时，各相关参数如下：

- ▶ **PLuR (PLuA)** —— 每转脉冲数
- ▶ **cL (cL)** —— 周长
- ▶ **cL - d (cL-d)** —— 周长 **cL** 的小数点位置选择
- ▶ **cn - d (in-d)** —— 测量显示的小数点位置选择
- ▶ **RFH (AFH)** —— 计量时间单位选择。一般选择为 00001，按每分钟计量

设置时首先根据最大线速度确定显示分辨力。仪表显示的最大数值不能超过 45000。

例如：

- ① 最大线速度为 25m/分，则可显示 25.000m/分，分辨力为 0.001m/分，**cn - d** 选择为 00.000
- ② 最大线速度为 40m/分，则可显示 40.00m/分，分辨力为 0.01m/分，**cn - d** 选择为 000.00

周长设置应调整量纲与分辨力一致。例如周长为 0.125m，则

上例 ① 分辨力为 1mm，则应设置 **cL = 00125, cL - d = 00000.**

上例 ② 分辨力为 10mm，则应设置 **cL = 00125, cL - d = 0000.0**

## 4 频率测量

仪表用于频率测量时，各相关参数如下：

- ▶ **PLuR (PLuA)** —— 应设置为 1
- ▶ **cL (cL)** —— 量程比例
- ▶ **cL - d (cL-d)** —— 应设置为 00000.
- ▶ **cn - d (in-d)** —— 测量显示的小数点位置选择
- ▶ **RFH (AFH)** —— 应选择为 00000,

量程比例 **cL** 和测量显示的小数点位置 **cn - d** 应根据测量的最高频率设置。如下表：

最高频率	<b>cL</b>	<b>cn - d</b>
45Hz	01000	00.000
450Hz	00100	000.00
4500Hz	00010	0000.0
25000Hz	00001	00000.

## 5 流量测量

仪表用于流量时，各相关参数如下：

- ▶ **PLuR (PLuA)** —— 1 个流量计量单位对应的脉冲数
- ▶ **cL (cL)** —— 计算比例。与 **PLuR** 的小数点位置相关

当 **PLuR = 00000.0** 时 **cL = 00001**

为 **□□□□.□** 时 **cL = 00010**

为 **□□□.□□** 时 **cL = 00100**

为 **□□.□□□** 时 **cL = 01000**

为 **□.□□□□** 时 **cL = 10000**

▶ **cL - d (cL-d)** —— 计算比例的小数点位置选择。应选择 00000.

▶ **cn - d (in-d)** —— 测量显示的小数点位置选择

▶ **RFH (AFH)** —— 计量时间单位选择

设置时

① 确定计量时间单位。例如按  $m^3/h$ ，则 **RFH** 应为 00002

② 确定已选择的量时间单位的最大流量。

例如  $25 m^3/h$ ，若按  $25.000 m^3/h$  显示，则 **cn - d** 应为 00.000，1 个流量计量单位为  $0.001 m^3$

③ 根据变送器给出的平均流量系数确定 **PLuR**，

例如平均流量系数为  $19932/m^3$ ，则 1 个流量计量单位为  $0.001 m^3$  时 **PLuR** 应

为  $19.932$ ，应设置 **PLuR = 19932, cL = 01000, cL - d = 00000., cn - d = 00.000**

例 1：流量变送器最大流量为  $30 m^3/h$ ，平均流量系数为  $19932 m^3$ ，仪表按 **□□.□□□□m<sup>3</sup>/h** 显示，则设置

**PLuR = 19932, cL = 01000, cL - d = 00000., cn - d = 00.000, RFH = 00002**

若按 **□□□.□□□m<sup>3</sup>/h** 显示，则设置

**PLuR = 19932, cL = 00100, cL - d = 00000., cn - d = 000.00, RFH = 00002**

例 2：流量变送器最大流量为  $30 m^3/h$ ，平均流量系数为  $44923 m^3$ ，要求仪表按 L/分显示，则设置

**PLuR = 04492, cL = 01000, cL - d = 00000., cn - d = 0000.0, RFH = 00001**

## 6 峰值保持功能

当仪表的 **Fbc** 参数选择为 **on** 时，有峰值保持功能。

按 **MOD** 键切换到峰值显示，显示器末位闪烁，表示进入峰值显示状态，再按则

回到正常显示。

按 **■** 键清除峰值。

## 7 报警输出

该功能为选择功能。

仪表最多可配置 4 个报警点。

每个报警点有 3 个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

▶ **RH、AL、RHH、ALL** 顺序为第 1 到第 4 报警点的报警设定值。

▶ **RL1 ~ RL4** 顺序为 4 个报警点的报警方式选择。

▶ **HYA1 ~ HYA4** 顺序为 4 个报警点的报警灵敏度设定。

另外还有 2 个报警输出公用参数：

▶ **Ru (Av)** —— 偏差报警方式的比较值

当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警。非偏差报警方式与该参数无关。

▶ **cYt (cYt)** —— 报警延时

设置范围 0~20 秒，为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

▶ 报警方式：报警方式有 10 种，分为基本 5 种和待机方式 5 种，通过 **RL1 ~ RL4** 参数选择各报警点的报警方式。

待机方式是指仪表通电时不报警，当测量值进入不报警区域后建立待机条件，此后正常报警。

选择为 **- - - H** 时：上限报警，测量值  $>$  设定值时报警。

**- - - L** 时：下限报警，测量值  $<$  设定值时报警。

**- - P H** 时：偏差上限报警，(**测量值 - Ru**)  $>$  设定值时报警。

**- - P L** 时：偏差下限报警，(**测量值 - Ru**)  $>$  设定值时报警。

**- - P R** 时：偏差绝对值报警，**测量值 - Ru**  $>$  设定值时报警。

- d - - - H** 时：待机上限报警。d
- L** 时：待机下限报警。
- d - P A H** 时：待机偏差上限报警。dP
- A** 时：待机偏差下限报警。dA 时：待机偏差绝对值报警。

① 偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

► 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。

① 有通信功能的仪表，当 **c t d** 参数选择为 ON 时，仪表不进行报警处理。

## 7 变送输出

该功能为选择功能。变

送输出有 3 个参数：

- **o P (op)** —— 输出信号选择  
选择为 **4 - 20** 时：输出为 4mA-20mA (或 1V-5V)  
**0 - 10** 时：输出为 0mA-10mA  
**0 - 20** 时：输出为 0mA-20mA (或 0V-5V)
- **b R - L (bA-L)** —— 变送输出下限设定
- **b R - H (bA-H)** —— 变送输出上限设定  
例：要求变送输出 4mA-20mA，对应 0~25000，则设置 **o P = 4 - 20**,  
**b R - L = 0**, **b R - H = 25000**

① 有通信功能的仪表，当 **c t R** 参数选择为 ON 时，仪表不进行变送输出处理。

## 8 通信接口

与通信功能相关的参数有 4 个：

- **a d d (Add)** —— 仪表通信地址。设置范围 0~99。出厂设置为 1
- **b R u d (bAud)** —— 通信速率选择。可选择 2400, 4800, 9600, 19200 四种
- **c t d (ctd)** —— 报警输出权选择  
选择为 OFF 时，仪表按报警功能控制。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。
- **c t R (cta)** —— 变送输出控制权选择  
选择为 OFF 时，仪表按变送输出功能输出。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

有关的通信命令及协议详见《通信协议》，与该仪表相关的命令如下：

- #AA✓ 读测量值
- #AA01✓ 读峰值
- #AA0001✓ 读输出模拟量值（变送输出）
- #AA0003✓ 读开关量输出状态（报警输出）
- 'AABB✓ 读仪表参数的表达符号（名称）
- \$AABB✓ 读仪表参数数值
- %AABB(data)✓ 设置仪表参数
- &AA(data)✓ 输出模拟量
- &AABBDD✓ 输出开关量

## 8 打印接口及打印单元

仪表配接 RS232 接口的打印单元，打印单元的通信速率被设置为 9600。具备通信接口和打印接口的仪表，通信速率固定为 9600，不需要设置。打印和通讯不能同时存在。

与打印接口相关的参数：

- **b R u d (bAud)** —— 通信速率选择。必须选择为 9600
- **u n i t (unit)** —— 测量值的工程量单位选择  
可选择 11 种，若需要的单位不在其中，请在订货时注明。选择数值与打印单位对照表：

0	1	2	3	4	5
rpm	m/m	m/s	m/h	Hz	℃
6	7	8	9	10	
%RH	m³/h	m³/m	1/m	t/h	

- **P o (Po)** —— 打印方式选择

选择为 0 时：不打印

1 时：▲ 按键启动打印

2 时：▲ 按键 + 定时启动打印

- 3 时：▲ 按键 + 定时 + 报警启动打印
- **P t - H (Pt-H)** —— 定时打印的间隔，小时
  - **P t - F (Pt-F)** —— 定时打印的间隔，分
  - **P t - S (Pt-S)** —— 定时打印的间隔，秒
  - 另外还有 5 个参数用于设置和校准仪表内部实时钟：  
**t - Y, t - m, t - d, t - H, t - F** 分别为年、月、日、时、分。

## ■ 调校

仪表用于转速、线速、频率测量时，不用进行调校，应将 **C n - R** 参数设置为 0，**F c** 参数应设置为 1.0000。其它应用时，由于传感器，变送器或其它原

因，观察到有误差存在时，可以通过调校减小误差，提高系统的测量和控制精 度。

### 1 零位调校

- **C n - R (in-A)** — 零点修正  
修正后的显示值 = 修正前的显示值 - C n R

### 2 量程调校

量程调校应在零点调校完成后进行。

- **F c (F)** — 满度修正系数  
修正后的显示值 = 修正前的显示值 × F c

## ■ 规格

### 1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10-24V AC 50/60 Hz; 10-24V DC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC: 5 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90~110 %
绝缘阻抗		100MΩ 以上 (500 V DC MEGA 基准)
耐电压		在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电), III 级 ; IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级; IEC61000-4-5 (浪涌), III 级
防护等级		IP65 (产品前面部分)
周围环境	温度	-10 ~ 55°C; 保存 -25 ~ 65°C
	湿度	35 ~ 85 %RH; 保存 35 ~ 85 %RH
获得认证		CE

### 2 输入规格

输入信号 (频率测量范 围 0.3~25kHz)	测量控制速度	2 次/秒 以上 (频率信号 > 3Hz)
	基本误差	± 0.02 %F. S
显示范围	显示范围	-19999~45000
	标准型	G
mV 型	G	适用于 NPN、PNP 型电压脉冲, (4-20) mA 2 线制脉冲, TTL 脉冲等
	M	适用于磁电式接近开关
数字滤波		惯性; 平均值; 移动平均 等

### 3 选配件规格

接点输出	T1-T4	1-4 点, 250VAC/3A 阻性负载
	A1	电流输出 4-20/0-10/0-20 mA
模拟量输出 (分辨 力 1/3000)	A2	电压输出 0-5V DC, 1-5V DC
	A3	电压输出 0~10V
通讯接口	S1	TC ASCII 协议 RS232
	S2	TC ASCII 协议 RS485
M1	Modbus-RTU 协议 RS232	速率: 2400; 4800; 9600; 19200
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485
外供电源	B1	地址: 0~99 应答时间: 500 μS (测量值)
		24V ± 5%, 50mA 以下

	B2	12V±5%, 50mA 以下
打印接口	P	硬件时钟

## ■ 附录

**安徽摩菲自动化仪表有限公司**

电话：0550-7316502

传真：0550-7311002

手机号码：13855094605（微信同号）

网址：<http://www.mofeigroup.com>